# NHR-XTRT 系列温度远传监测仪 使用说明书

## 一、产品介绍

NHR-XTRT 系列温度远传监测仪采用了表面贴装工艺,全自动贴片机生产,具有很强的抗干扰能力。本仪表支持两路 PT100 输入,实现对温度物理的测量显示,带 RS485 通讯输出功能,带双屏数码管显示,上窗口显示第 1 路测量值,下窗口显示第 2 路测量值。


## 二、技术参数

24, 22,				
测量精度	0.3%FS±1字			
设定方式	面板轻触式按键数字设定;参数设定值密码锁定;设定值断电永久保存。			
显示方式	-199.9~650.0 测量值显示			
使用环境	环境温度:0~50℃;相对湿度:≤85%RH; 避免强腐蚀气体			
工作电源	AC 100~240V(开关电源),(50/60Hz);			
功耗	≤5W			
结构	壁挂式			
通讯	采用标准 MODBUS 通讯协议,RS485 通讯距离可达 1 公里。			
	注: 仪表带通讯功能时,通讯转换器最好选用有源转换器。			

## 三、仪表的显示面板和功能键



#### 1) 仪表外形尺寸

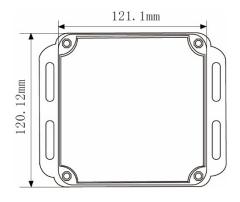

#### 2) 数码管

显示一屏:显示第一路测量值;在参数设定状态下,显示参数符号。显示二屏:显示第二路测量值;在参数设定状态下,显示设定参数值。

#### 3)按键

Ø	确认键:数字和参数修改后的确认			
	翻页键:参数设置下翻键			
	退出设置键:长按4秒可返回测量画面			
0	位移键:按一次数据向左移动一位			
0	减少键:用于减少数值			
٥	增加键:用于增加数值			

#### 四、标准配线

仪表在现场布线注意事项:

- 1、减小电气干扰,低压直流信号和传感器输入的连线应远离强电走线。如果做不到应 采用屏蔽导线,并在一点接地。
- 2、在传感器与端子之间接入的任何装置,都有可能由于电阻或漏流而影响测量精度。 RTD(铂电阻)输入时,三根导线的电阻必须相同,每根导线电阻不能超过  $15\,\Omega$

## 五、通电设置

仪表接通电源后,即进入自检状态,自检完毕后,仪表自动转入工作状态,在工作状态下,按压 ❷ 键显示 LOC, LOC 参数设置有如下:

- 1) Loc=132, 按压 **②** 键 4 秒可进入二级菜单;
- 2) Loc 等于其他值,按压 ② 键 4 秒退出到测量画面;
- 3)在其它任何菜单下,按压 键 4 秒秒可退出到测量画面。

## 六、参数设置

在工作状态下,按压 ❷ 键第一屏显示 LOC,第二屏显示参数数值:按 ❷ 或 ❷ 键来进行设置,当 Loc=132 时,按压 ❷ 键 4 秒,可进入二级参数。

术处门校直,当 LOC=132 时,按应 ● 医 4 7 ,可处八二级多数。						
出厂设置	参数	设定范围	说明			
		(字)				
Addr	RAGr	0~247	设定通讯时本仪表的设备代号			
1	设备号					
□ ↓ ↑ •						
bAud	6Rud	0~3	通讯波特率为:			
9600	通讯波特率		1200bps、2400bps、4800bps、9600bps 可选			
dL	77	0~4	数字越大,滤波效果越好			
2	数字滤波					
1dS	145	0~2	1dS=0: 输入 1 不显示			
1	第一路显示模式		1dS=1: 输入1正常显示,超上限时显示-OH-,超下			
□ ↓ ↑ •			限时显示-OL-			
			1dS=2: 输入1正常显示,超限时无显示			
1dP	195	0~1	1dP=0:无小数点			
1	第一路小数点		1dP=1:小数点在十位(显示 XXX.X)			
□ ↓ ↑ •						

1Pb	128	全量程	设定显示输入零点的迁移量(见备注1)
0.0	第一路		
	显示输入的零点迁移		
1PK	IPY	0~1.999 倍	设定显示输入量程的放大比例(见备注1)
1.000	第一路		
	显示输入的量程比例		
2dS	245	0~2	2dS=0: 输入2不显示
1	第二路显示模式		2dS=1: 输入2正常显示,超上限时显示-OH-,超下
			限时显示-OL-
			2dS=2: 输入2正常显示,超限时无显示
2dP	24P	0~1	2dP=0:无小数点
1	第二路小数点		2dP=1:小数点在十位(显示 XXX.X)
2Pb	2Pb	全量程	设定显示输入零点的迁移量(见备注1)
0.0	第二路		
	显示输入的零点迁移		
2PK	2P.F	0~1.999 倍	设定显示输入量程的放大比例(见备注1)
1.000	第二路		
	显示输入的量程比例		
返回到初始			
画面 Addr			

#### 备注 1:

显示输入的迁移与放大说明:

定期校对时,可调整 Pb 及 Pk 改变测量值显示误差。

Pb 及 Pk 的计算公式: Pk =设定显示量程 ÷ 实际显示量程  $\times$  原 Pk

Pb = 设定显示量程下限 - 实际显示量程下限×Pk+原Pb

例: 一直流电流 4~20mA 输入仪表, 测量量程为 -200 ~ 1000 KPa ,现作校对时发现输入 4 mA 时显示 -202,输入 20 mA 时显示 1008 。(原 Pb=0,原 Pk=1.000)

根据公式: Pk= 设定显示量程÷实际显示量程×原 KK1

= [1000-(-200)] ÷  $(1008-(-202) \times 1=1200$  ÷  $1210\times 1\approx 0.992$ 

Pb= 设定显示量程下限- 实际显示量程下限×Pk+原 Pb1

 $= -200 - (-202 \times 0.992) + 0 = 0.384$ 


设定: Pb=0.384 , Pk=0.992

#### 七、仪表选型与接线图

1、仪表选型

①输)	\通道	②输出类					
代码	输入通道	代码	输出类型				
1	一通道输入	D1	RS485 输出				
2	二通道输入						

#### 2、仪表接线图

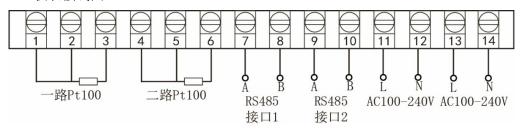

#### 八、通讯设置

本仪表具有与上位机通讯功能,上位机可完成对下位机的参数设定、数据采集、监视控制等功能。配合工控软件,在中文 WINDOWS 下,可完成动态画面显示、仪表数据设定、图表生成、存盘记录、报表打印等功能。

## 技术指标:

通讯方式: 串行通讯 RS485, 波特率 1200 ~ 9600 bps

数据格式:一位起始位,八位数据位,一位停止位

★ 具体参数请参见《仪表通讯光盘》

本仪表可与各种带串行输入输出的设备直接进行联机控制。