



NHR-100过程校验仪 使用说明书



国家高新技术企业
国家火炬项目计划



国家知识产权优势企业



院士专家工作站



国家重点新产品



国家创新基金



国家重点产业振兴项目
国家重点中小企业技术项目



ISO9001
国际质量管理体系认证



CE认证



GB
国家标准起草单位

Hong Run Precision Instruments Co., Ltd.

前 言

非常感谢购买本公司生产的NHR-100过程校验仪。本使用手册是以初次购买者或考虑选用者为对象，对NHR-100过程校验仪的功能及其使用进行说明。

★公司遵循持续发展的原则。我们保留在预先不通知的情况下，对此手册中描述的任何产品进行修改和改进的权利；保留在预先不通知的情况下，修订或废止本文档的权利。对改进后的产品有相应的使用手册或改进说明。

★本公司向最终用户保证，该仪表供货时的硬件、附件在材质和制造工艺上都不存在任何缺陷。若在仪表到货之日起的3年质保期内收到用户有关这类缺陷的通知，本公司将对确实有缺陷的产品实行免费修理或更换。本公司的所有产品均承诺终身维修。

声 明

- 本手册版权属于虹润精密仪器有限公司，事先未经明确的书面许可不得复制、传递、使用或修改本手册或其中的内容。
- 本手册中如有难于理解的地方或有错误、遗漏等问题，敬请联系我们。

一、概述.....	1
二、安全信息.....	2
三、过程校验仪描述.....	3
四、测量信号.....	6
五、输出信号.....	7
六、阶梯调用与设置.....	9
七、热工手册.....	10
八、接线事例.....	11
九、其它.....	11
十、附录.....	11

一、概述

引言

NHR-100过程校验仪是一种多功能、高精度的便携式仪器，可用于校准、测试工业过程装置及各种电气设备，支持电流、电压、电阻、频率、热电偶、热电阻等多种信号类型，最高精度可达0.01%，是工业现场、实验室以及各类仪表制造商必备的计量工具。

功能

- 电压测量/输出
- 电流测量/输出
- 电阻测量/输出
- 频率测量/输出
- 模拟二、三线制变送器输入
- 热电偶、热电阻测量/输出
- 脉冲计数
- 阶梯输出
- 冷端手动、自动补偿选择
- 热工手册

特点

•手持立式校准仪：

手持式设计使本产品具有应用方式灵活、操作简便的特点，它可以通过按键操作直接进入指定功能区。在工业现场，您可以将NHR-100挂在身边对各种电气设备和传感器进行检测，给您的现场维护工作带来便利和方便。

•信号输出和测量可同步进行：

在常规检测中，经常需要多种测量设备组合才能完成对电气设备的检测，如信号源、电阻箱和万用表等。现在，只要用一台NHR-100过程校验仪，既能对热电偶、热电阻以及电流、电压等仪表执行常规检查和维护，又能对变送器、温度调节器和信号隔离器进行维护和诊断，它为提高您的工作效率提供了极好的手段。

•高精度、多功能的源和测量：

对于源单元和测量单元的直流电压、直流电流具有高精度和高稳定性。可对直流电压、直流电流、电阻、热电阻、热电偶和频率等进行测量。

•环路供电：

具备24V配电能力，在向环路供电(最大30mADC)时，能够测量来自2/3线制变送器的电流信号。

•查表功能：

热工手册实现热偶的毫伏值与温度值、热电阻的电阻值与温度值的快捷互查。

•智能插孔:

在应用校验仪进行测量和输出信号时，相对应的表笔插孔导光柱会发出闪光，提示用户将测试表笔插入该插孔，智能化的提示给您的操作带来方便。

二、安全信息

使用NHR-100过程校验仪之前，请仔细阅读本手册。在充分理解的基础上，再对NHR-100过程校验仪进行操作。错误的使用会导致仪表损坏或人身伤害。

禁对NHR-100过程校验仪进行任何改造！由于擅自改造所造成的事故，本公司恕不负责。

△ 危险：表示若不采取适当的预防措施的话，将造成严重的人身伤害或重大的财产损失。

△ 注意：提醒您对产品的相关重要信息、产品的处置或文件的特别部分格外注意！

△ 危险

- 切勿在端子之间或端子和地之间施加超过校准仪上标示的额定电压。端子之间的最高电压是30VDC。
- 使用前，先测量一下已知电压以确认校准仪工作正常。
- 请遵循所有设备的安全步骤进行操作。
- 当测试线的一端被插入电流插孔的时候，切勿把另一端的探头碰触电压源。
- 切勿使用已损坏的校准仪。使用前应检查校准仪的外壳是否有断裂或缺少塑料元件。特别要注意接头周围是否绝缘。

△ 注意

- 根据测量要求选择正确的功能和量程档。
- 校准仪采用锂电池供电，请根据锂电池充放电特点管理电源，以延长电池的使用寿命。
- 使用前应确定电池电量是否充足，电量过低应充电后使用。
- 检查测试线是否有损坏或暴露的金属。若已损坏，使用前应把损坏的测试线更换。检查测试线是否导通。
- 使用探头时，手指不要碰到探头的金属触点。手指应保持在探头的护指装置后面。

三、过程校验仪描述

1、测量/输出插孔图




2、按键定义



按键功能说明:

按键名称	说 明	按键名称	说 明
	设置参考温度		设置测量信号类型
	内部保留		保持测量值
	保存测量值或设置值		更改测量信号范围
	阶梯调用		使能输出直流24V电压
	背光控制开关		内部保留
	确认		设置输出信号类型
	修改输入参数， 将输入参数清零		温度与热偶、热阻 之间的转换
	阶梯参数设定		更改输出信号范围
	电源开关		切换查字典和信号 输出功能
0、1·····9	数字按键		使能信号输出
.	小数点键	-	负号

3、显示模式

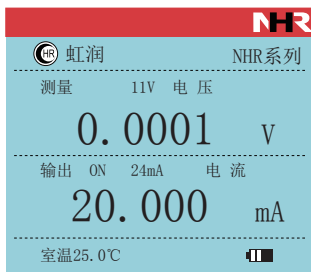

技术参数:

A、测量精度

直流电压	11.000 V	0.02%+ 2 counts
	110.00 mV	0.02%+ 2 counts
电流 DC	24.000 mA	0.02%+ 2 counts
电阻	0.0 至 3200.0 Ω	+/- 0.015%
	0.00至 500.00 Ω	+/- 0.015%
频率	2.0 至 1000.0 CPM	0.05 % + 0.1 count
	1.0 至 1100.0 Hz	0.05 % + 0.1 Hz
	800.0 至 15.0 kHz	0.05 % + 0.001 kHz
	灵敏度	1 V 峰值-峰值-最小值

B、输出精度

直流电压	110.00 mV	0.02% + 2 counts
	11.000 V	0.02% + 2 counts
电流 DC	24.000 mA (输出)	0.01%+ 2 counts
	24.000 mA (模拟)	0.01%+ 2 counts
电阻	量程	1.00 至 500.00 Ω
		1.0 至 3200.0 Ω
	准确度	读数百分比 + 底数
		0.015% + 0.1 Ω
		0.015% + 0.05 Ω
		0.015% + 0.5 Ω
0.015% + 0.5 Ω		
激励电流	0.1 至 1mA	
频率	1.0 至50.0 kHz	0.5%
	波形	5 V p-p 方波, -0.1 V 偏移


C、热电阻

测量和输出 准确度	Cu50	0.5 °C
	Cu100	0.25 °C
	PT100	0.25 °C
	BA1	0.55 °C
	BA2	0.25 °C
	分辨率:	0.01 °C



D、热电偶

测量和输出 准确度	J:	0.4 °C
	K:	0.5 °C
	T:	0.4 °C
	E:	0.4 °C
	R:	1.4 °C
	S:	1.4 °C
	B:	1.4 °C
	N:	0.6 °C
	分辨率	J, K, T, E, N: 0.1 °C, 0.1 ° F B, R, S: 1 °C, 1 ° F

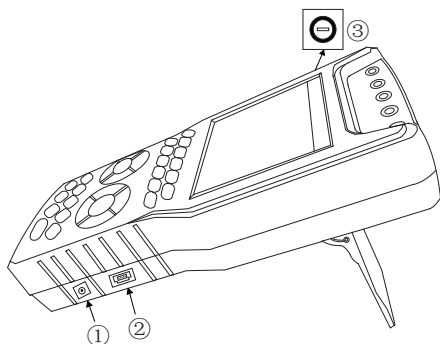4、配件说明



①、电池充电插口：用于电池充电器/通电电源的插口

电池容量指示条  显示在显示屏的右下方，当指示条显示  在闪烁时，提示电池已没电，需及时用电池充电器进行充电。

②、冷端补偿导线接口：用于外接冷端补偿导线

③、保险丝：电流输入保险丝

 
更换保险丝：当保险丝坏掉时，用螺丝刀螺开取出坏的保险丝，更换新的保险丝，然后重新用螺丝刀将保险丝固定在校验仪上

四、测量信号

欲使用测量电参数，请按以下步骤进行：


1、电流测量：

上电默认为电流测量，屏幕上半部分显示的是“测量 24mA 电流”，也可通过按左边的“FUNCT/ON”键切换到此画面；




2、模拟二三线制变送器：

 在电流测量的基础上按“24VLOOP”键，使屏幕上半部分显示“测量 24mA 电流 24V”即可；



3、电压测量：

 按左边的“FUNCT/ON”键，使屏幕上半部分显示“测量 11V 电压”，如果要切换到mV档测量，则在11V电压档的基础上，按左边的“RANGE”键使屏幕上半部分显示“测量 110mV 毫伏电压”；



4、电阻测量：

按左边的“FUNCT/ON”键，使屏幕上半部分显示的是“测量 3200 Ω 电阻”，如果要切换到500 Ω 电阻档测量，则在3200 Ω 电阻档的基础上，按左边的“RANGE”键使屏幕上半部分显示“测量 500 Ω 电阻”；



5、热电阻RTD测量：

按左边的“FUNCT/ON”键，使屏幕上半部分显示的是“测量 PT100 热电阻”，如果要切换到其它热电阻档测量，则在PT100热电阻档的基础上，按左边的“RANGE”键使屏幕上半部分显示“测量 CU100 热电阻”或者其它的热电阻分度号；



6、热电偶TC测量：

按左边的“FUNCT/ON”键，使屏幕上半部分显示的是“测量 J 型 热电偶”，如果要切换到其它热电偶档测量，则在J型热电偶档的基础上，按左边的“RANGE”键使屏幕上半部分显示“测量 R 型 热电偶”或者其它的热电偶分度号；



7、参考温度设定:

①冷端手动补偿设定: 在热电偶测量或输出界面下, 屏幕右下脚会显示参考温度, 这个时候按“T. SET”键可以手动修改参考温度, 修改后按“ENTER”键确认;

②冷端自动补偿设定: 在冷端补偿导线接口外接一根冷端补偿导线, 可自动测量到室温。

参考温度25.0℃



冷端补偿导线

8、频率/脉冲测量:

按左边的“FUNCT/ON”键, 使屏幕上半部分显示的是“测量 1~1000Hz 频率”; 如果要切换到1000Hz以上档测量, 则在1~1000Hz频率档的基础上, 按左边的“RANGE”键使屏幕上半部分显示“测量 800Hz~15KHz 频率”; 如果要测量脉冲数则在1000Hz以上测量档的基础上, 继续按“RANGE”键使屏幕上半部分显示“测量脉冲”。

测量 1~1000Hz 频率

500.0 Hz

五、输出信号

1、电压输出:

a、按右边的“FUNCT/ON”键, 使屏幕下半部分显示的是“输出 11V 电压”;

b、如果要切换到mV档输出, 则在11V电压档的基础上, 按右边的“RANGE”键使屏幕下半部分显示“输出 110mV 毫伏电压”;

c、选择好档位后, 根据指示灯连接校验仪和被测仪表;

d、按数字键输入需要输出的电压值, 然后按“ENTER”键确认;

e、然后按“SOURCE ON/OFF”键, 使下半部分屏幕上显示的OFF为ON。

输出 ON 11V 电压

5.0000 V

2、电流输出:

a、按右边的“FUNCT/ON”键, 使屏幕下半部分显示的是“输出 24mA 电流”;

b、选择好档位后, 根据指示灯连接校验仪和被测仪表;

c、按数字键输入需要输出的电流值, 然后按“ENTER”键确认;

d、然后按“SOURCE ON/OFF”键, 使下半部分屏幕上显示的OFF为ON。

输出 ON 24mA 电流

20.000 mA

3、电阻输出：

- 按右边的“FUNCT/ON”键，使屏幕下半部分显示的是“输出 3200 Ω 电阻”；
- 如果要切换到500 Ω 电阻档输出，则在3200 Ω 电阻档的基础上，按右边的“RANGE”键使屏幕下半部分显示“输出 500 Ω 电阻”；
- 选择好档位后，根据指示灯连接校验仪和被测仪表；
- 按数字键输入需要输出的电阻值，然后按“ENTER”键确认；
- 然后按“SOURCE ON/OFF”键，使下半部分屏幕上显示的OFF为ON。

输出 ON 3200 电阻
200.0 Ω

4、热电阻RTD输出：

- 按右边的“FUNCT/ON”键，使屏幕下半部分显示的是“输出 PT100 热电阻”；
- 如果要切换到其它热电阻档输出，则在PT100热电阻档的基础上，按右边的“RANGE”键使屏幕下半部分显示“输出 Ba2 热电阻”或者其它的热电阻分度号；
- 选择好档位后，根据指示灯连接校准仪和被测仪表；
- 按数字键输入需要输出的温度值，然后按“ENTER”键确认；
- 然后按“SOURCE ON/OFF”键，使下半部分屏幕上显示的OFF为ON。

输出 ON PT100 热电阻
150.0 °C

5、热电偶TC输出：

- 按右边的“FUNCT/ON”键，使屏幕下半部分显示的是“输出 J 型 热电偶”；
- 如果要切换到其它热电偶档输出，则在J型热电偶档的基础上，按右边的“RANGE”键；使屏幕下半部分显示“输出 R型 热电偶”或者其它的热电偶分度号；
- 同时还要把冷端温度补偿设定好，设定方法如测量信号中“7、参考温度设定”所示；
- 选择好档位后，根据指示灯连接校验仪和被测仪表；
- 按数字键输入需要输出的温度值，然后按“ENTER”键确认；
- 然后按“SOURCE ON/OFF”键，使下半部分屏幕上显示的OFF为ON。

输出 ON J型 热电偶
600.0 °C
参考温度25.0°C

6、频率输出：

- 按右边的“FUNCT/ON”键，使屏幕下半部分显示的是“输出 50000Hz 频率”；
- 选择好档位后，根据指示灯连接校准仪和被测仪表；
- 按数字键输入需要输出的频率值，然后按“ENTER”键确认；
- 然后按“SOURCE ON/OFF”键，使下半部分屏幕上显示的OFF为ON；
- 频率输出的幅值默认为5V，需要更改的时候在频率输出界面按“RANGE”键即可切换到幅值修改界面，输入对应的幅值按“ENTER”键确认。



六、阶梯设置与调用

过程校验仪在有模拟量输出时，可进行阶梯输出设置，如图所示：


NHR						
序号	信号	阶梯			时间	模式
		起始	步距	最大		
0	电压	00V	01V	10V	02S	∞
1	频率	1.0k	2.0k	9.0k	02S	∞
2	电流	02mA	03mA	12mA	02S	∧
3	电阻	0.0k	0.1k	0.5k	02S	∞
4	频率	0.0k	0.1k	1.0k	02S	∧∧
5	电压	00V	03V	11V	02S	∞
6	毫伏	00mV	30mV	90mV	02S	/
7	电流	00mA	05mA	20mA	02S	∞
8	电阻	0.0k	0.5k	2.0k	02S	∞
9	频率	00k	05k	20k	02S	∞
修改中						
) 0	电压	00V	01V	10V	02S	∞
∧						

1、阶梯设置

- 在正常的输出界面下，按“CHARGE”键进行阶梯参数设定；
- 输入数字序号更改组数，按“SAVE”键保存；
- 输入数字更改该组的信号类型（0—电压V，1—毫伏mV，2—电流mA，3—电阻RTD，4—频率），按“SAVE”键保存；
- 输入数字更改该组阶梯的起始值，按“SAVE”键保存；
- 输入数字更改该组阶梯的步距，按“SAVE”键保存；
- 输入数字更改该组阶梯的最大值，按“SAVE”键保存；
- 输入数字更改该组阶梯的间隔时间，按“SAVE”键保存；
- 输入数字更改该组阶梯的输出模式（1—上升/，2—上升下降∧，3—上升循环∞，4—上升下降循环∧∧）；
- 以上阶梯参数设置好后，按“ENTER”键退出到正常的输出界面下。

2、阶梯调用


- 在正常的输出界面下，按“LOAD”键，输出界面会出现“M”字样，再输入数字序号选择对应的那组阶梯，按“ENTER”键确认；
- 按右边“SOURCE ON/OFF”键，使下半部分屏幕上显示的OFF为ON，则按照设定组的阶梯来输出；
- 阶梯调用结束，按“LOAD”键退出到正常输出界面。

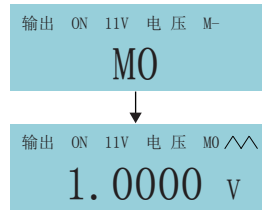

七、热工手册（执行国际ITS-90标准）


1、热电阻阻值与温度值互查：

- 在输出界面的情况下，按“S/D”键进入字典界面
- 按“T/TC RTD”键从热电偶转换为热电阻
- 按“RANGE”选择自己需要的热电阻信号
- 按“RTD TC/T”选择是温度值转换为电阻值或者电阻值转换为温度值
- 按数字键输入需要的数值，然后按“ENTER”键确认

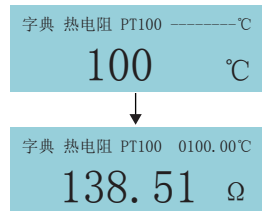


2、热电偶毫伏值与温度值互查：

- 在输出界面的情况下，按“S/D”键进入字典界面
- 按“RANGE”键选择自己需要的热电偶信号
- 修改参考温度，设定方法如第四章“7、参考温度设定”所示
- 按“RTD TC/T”选择是温度值转换为mV值或者mV值转换为温度值
- 按数字键输入需要的数值，然后按“ENTER”键确认

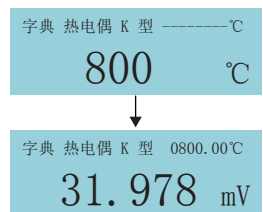


八、接线事例

1、三线制变送器接线

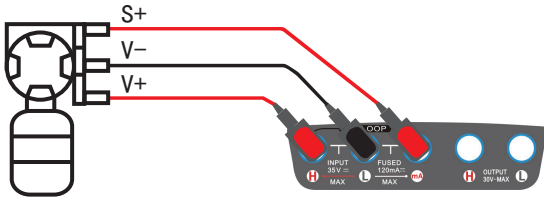

2、二线制变送器接线

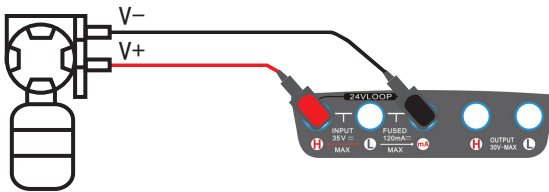

3、其他输出及测量信号请按指示灯接线

九、其它

- 1、从仪表到达客户手中之日起，1年内由仪表自身质量问题引起的故障将免费维修，人为使用不当造成的不在保修范围之内。
- 2、内置电池，一次充电可工作10小时(Ni-MH电池)。
- 3、电池容量指示，电池电压过低自动关机。
- 4、硅胶按键盘，超长寿命，手感好。
- 5、手自动冷端补偿和设定。
- 6、温度值可直接测量/输出。
- 7、可在线充电。

十、附录

配件：

- ◎ 鳄鱼夹/表笔
- ◎ 充电器
- ◎ 冷端补偿导线
- ◎ 高档包装箱
- ◎ 保险丝
- ◎ 资料袋：使用手册，保修卡



100-171220



虹润精密仪器有限公司

生产制造

Hong Run Precision Instruments Co., Ltd.

地址:福建省顺昌城南东路45号 (353200) 电话:0599-7824386 传真:0599-7856047 网址:www.hrgs.com.cn

