

# NHR-3300系列三相综合电量表 使用说明书

## 一、产品介绍

NHR-3300系列三相综合电量表可外接电压、电流互感器的标准信号或直接接入电流5A、电压500V的交流信号，并通过专用芯片定点处理，高速、高精度AD采集，多种接线方式可选，可同时测量三相交流电流、三相交流电压、三相有功功率、三相无功功率、三相视在功率、三相功率因数、工频周波、三相有功电能、三相无功电能和三相总电能，并在型号上对每个功能做了明确的细分。输出功能可选模拟量输出、通讯输出和累积脉冲输出功能，配备RS232/485通讯接口，支持标准MODBUS RTU通讯协议，可组网实现数据的集中管理。

本产品采用工业级元器件，所有与外界的连接都做了电气隔离，内置抗雷击保护电路和电源滤波器。可靠的端子输入，具备高耐压和过流等级的特点。专业的EMC设计，对装置输入电源、模拟和数字电源进行实时的监测，保证了其运行的可靠性。科学的自诊断功能，可通过显示代码表明产品的故障。产品广泛应用于分布式电力监控系统、变电站综合自动化系统、无人值守变电站、低压智能配电系统、智能型开关柜/配电盘、智能型箱变及楼宇自动化系统的数据采集。

## 二、技术参数

测量参数	测量范围	测量误差	分辨力	过载
电 压	0.0~500.0V/AC	±0.2%F.S	0.1V	持续120%；瞬时2倍/30S
电 流	0.03~5A/AC	±0.2%F.S	0.001A	持续120%；瞬时2倍/30S
有功功率	$U \cdot I \cdot \cos \Phi$	PF=1.0；	0.1W	
有功电能	42949.67 MWh	±0.5%F.S	0.01KWh	
无功功率	$U \cdot I \cdot \sin \Phi$	PF=0.0；	0.1Var	
无功电能	42949.67 MVarh	±0.5%F.S	0.01KVarh	
视在功率	$U \cdot I$	±0.5%F.S	0.1VA	
视在电能	42949.67 MVAh		0.01KVAh	
功率因数	0.000~1.000	±0.05	0.001	
工频周波	45~65 Hz (50~500V)	±0.05Hz	0.01Hz	

电压输入	输入范围：0.0~500.0V AC 输入阻抗：2MΩ
电流输入	输入范围：0.01~5A AC 输入阻抗：<0.1Ω
输出信号	模拟量输出：4~20mA（负载电阻≤500Ω）、0~20mA（负载电阻≤500Ω） 0~10mA（负载电阻≤1KΩ）、1~5V（负载电阻≥250KΩ） 0~5V（负载电阻≥250KΩ） 报警输出：继电器控制输出—AC220V/2A、DC24V/2A（阻性负载） 通讯输出：RS485/RS232通讯接口，波特率1200~19200bps可设置，采用标MODBUS RTU通讯协议，RS485通讯距离可达1公里；RS232通讯距离可达：15米。 累积脉冲输出：可选择有功电能、无功电能、总电能的累积脉冲输出，输出为OC门 集电极开路电压VCC≤48V，电流Iz≤50mA
接线端子	额定电流：5A 额定电压：500V
使用环境	环境温度：0~50℃；相对湿度：≤85%RH； 避免强腐蚀气体。
工作电源	AC/DC 100~240V(开关电源)，50/60Hz； DC 20~29V（开关电源）。
功耗	≤6W
结构	标准卡入式

### 三、安全注意事项

3.1、本节主要涉及重要的安全信息，请用户务必在安装使用本仪表之前仔细阅读并理解本节内容。

#### ⚠警告

- ★仅允许具有合格资质的工作人员从事本产品的安装，且必须按照规定的安装程序来执行。
- ★请在从事电器安装调试工作时配备检验合格的个人安全防护装备。
- ★不允许单独操作。
- ★请在进行安装操作之前关闭所有电源。
- ★请在检查、测试、维护本仪表之前断开所有电源。请关注电源系统的设计细节，包括可能有的后备电源。
- ★请注意不要将工作区域内的工具或者其它物体遗留在本仪表内。
- ★成功地安装本仪表依赖于正确的安装、操作和使用规范。忽视基本的安装要求可能会导致人身伤害以及电子仪表或其它财产的损害。
- ★请在使用高阻表测试已经安装好的仪表之前，断开所有的与之相连的输入和输出连线。
- ★请注意高压测试有可能会对仪表内的元件损坏。


3.2、 $\Sigma$ 的显示数值与线制有关，其数值算法如下表所示：

各线制合计参数计算方法

SYS	3P3L	3P4L
线制方式	3相3线2元件	3相4线
$\Sigma V$	$(VA+VC) / 2$	$(VA+VB+VC) / 3$
$\Sigma I$	$(IA+IC) / 2$	$(IA+IB+IC) / 3$
$\Sigma P$	PA+PC	PA+PB+PC
$\Sigma Q$	QA+QC	QA+QB+QC
$\Sigma S$	$(SA+SC) * \sqrt{3} / 2$	SA+SB+SC
$\Sigma PF$	$\Sigma P / \Sigma S$	

#### 3.3、安装使用流程

- 1)、请参照装箱清单检查确认由到的仪表是否完整。如有存在遗漏请及时通知供货商或本公司。
- 2)、使用前请确认被测试参数的范围满足仪表的测试参数的量程范围，严禁进行超出量程的参数测试。
- 3)、使用前请确认能够提供满足仪表工作要求的工作电源。不适宜的工作电源可能烧毁仪表。
- 4)、请确认仪表工作环境条件满足产品使用要求。在恶劣的环境条件下可能影响仪表精度和使用寿命。
- 5)、仪表安装使用流程请参照如下步骤执行：


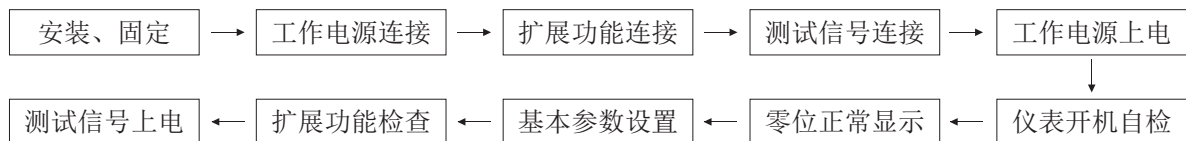


#### 3.4、订货须知：

用户在订货前，请确认以下项目：

- 1)、测试参数的范围满足订货产品的量程要求，其它测试范围必须订货时声明。
- 2)、上电默认画面有五种可选：相电压、线电压、电流、有功功率、有功电能、总功率因数，客户如有需要在订货时声明。
- 3)、工作电源：AC/DC100-240V 50/60Hz；DC20-29V。
- 4)、扩展功能：模拟量输出；两路继电器输出；累积脉冲输出；RS485、RS232串口通讯口。

#### 四、仪表的面板及显示功能

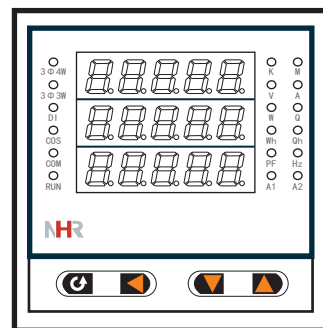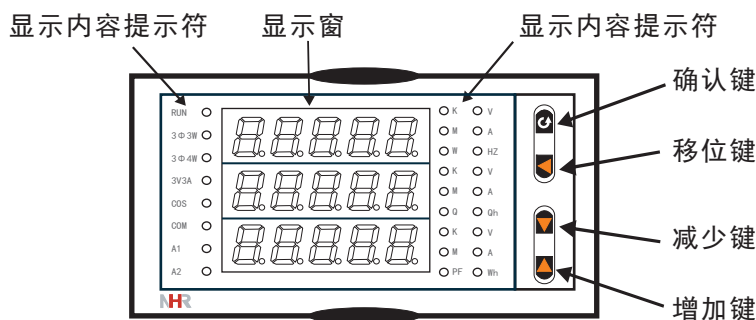

R型、S型显示面板

##### 1) 仪表外形尺寸及开孔尺寸

外形尺寸/代码	开孔尺寸	安装深度
160*80mm (横式) /A	152*76mm	130mm
96*96mm (方式) /C	92*92mm	85mm
120*120mm (方式) /S	105*105mm	95mm
80*80mm (方式) /R	76*76mm	95mm

##### 2) 显示窗

在正常测试状态下，显示测试数据；  
在参数设置状态下，第一屏显示一级菜单，第二屏显示二级菜单，第三屏显示设定参数值

##### 3) 操作按键


	<p>确认键</p> <p>进入下一级菜单 在参数设置时，如果在最后一级菜单，则作为“保存并返回上一级菜单”键 当前菜单为密码输入菜单时，判断密码是否正确，正确则进入下一级菜单，否则，返回上一级菜单</p>
	<p>左移位键</p> <p>返回上一级菜单 在参数设置时，如果在最后一级菜单，则作为移位键，用于移动闪烁位</p>
	<p>减少键</p> <p>向下查看参数或显示画面 在具体设置参数时用于减少参数数值</p>
	<p>增加键</p> <p>向上查看参数或显示画面 在具体设置参数时用于增加参数数值</p>

##### 4) 显示内容提示符

符号	说明
V	相电压符号；单位：伏，和K、M组合为千伏、兆伏
A	电流符号；单位：安，和K、M组合为千安、兆安
HZ	频率符号；单位：赫兹
Qh	无功电能符号；单位：乏时，和K、M组合为千乏时、兆乏时
Wh	有功电能符号；单位：瓦时，和K、M组合为千瓦时、兆瓦时
W	有功功率符号；单位：瓦，和K、M组合为千瓦、兆瓦
Q	无功功率符号；单位：乏，和K、M组合为千乏、兆乏
PF	功率因数符号
RUN	运行指示符号
3Φ3W	3相3线2元件接线方式符号
3Φ4W	3相4线接线方式符号
3V3A	3相3线3元件接线方式符号（A、C型规格尺寸有此符号）
DI	开关量输入符号（R、S型规格尺寸有此符号）
COS	负载指示符号；灯亮表示容性负载，灯暗表示感性负载
COM	通讯指示符号；灯闪烁时表示通讯正常
A1	第一报警指示符号
A2	第二报警指示符号

## 五、参数设置


规格尺寸是A、C型的主菜单显示总揽说明，流程见下图：

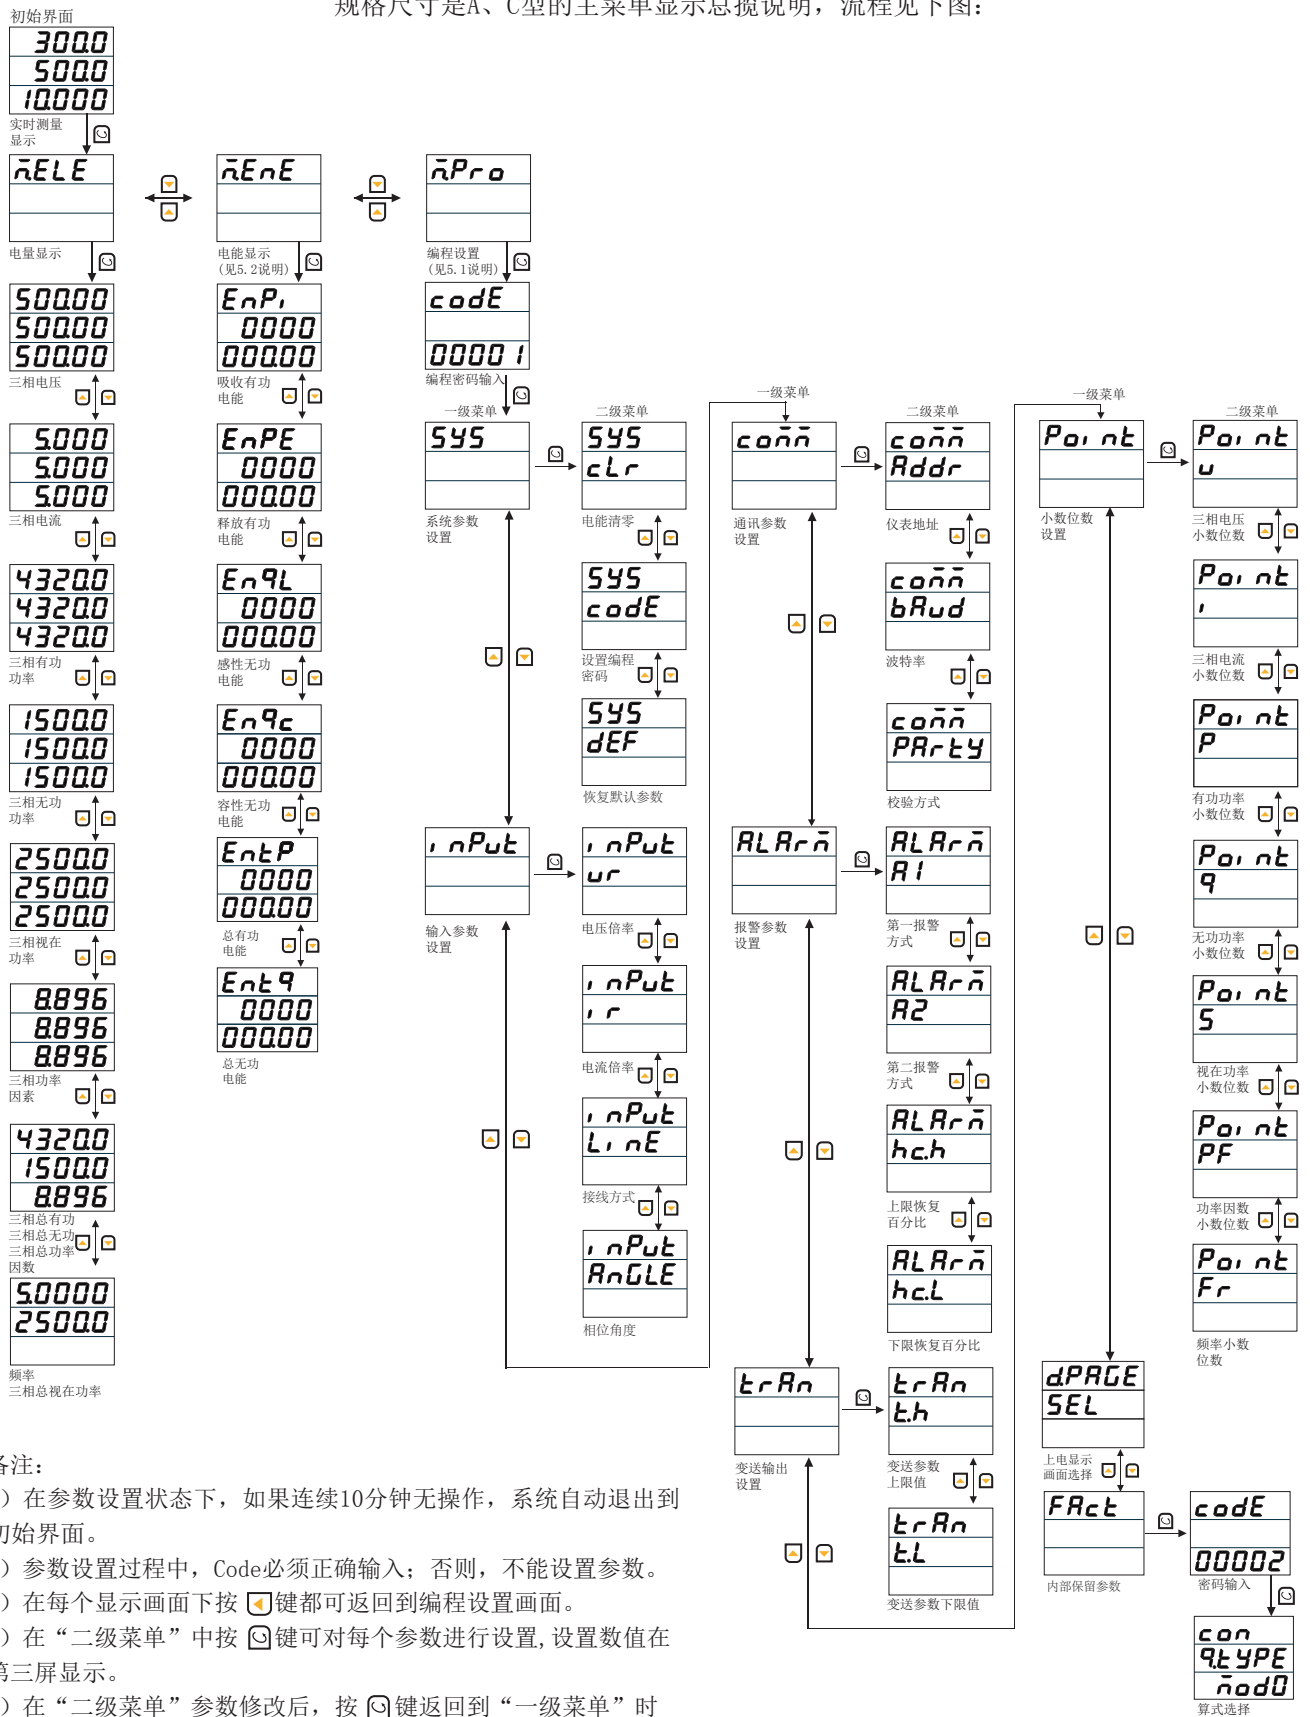

备注：





- 在参数设置状态下，如果连续10分钟无操作，系统自动退出到初始界面。
- 参数设置过程中，Code必须正确输入；否则，不能设置参数。
- 在每个显示画面下按  $\leftarrow$  键都可返回到编程设置画面。
- 在“二级菜单”中按  $\rightarrow$  键可对每个参数进行设置，设置数值在第三屏显示。
- 在“二级菜单”参数修改后，按  $\rightarrow$  键返回到“一级菜单”时提示保存参数  $\left[ \text{Y---n} \right]$ ，“y”保存，“n”不保存。
- 以上为仪表全部参数，如果不是全功能仪表，则所对应的参数将不予显示。

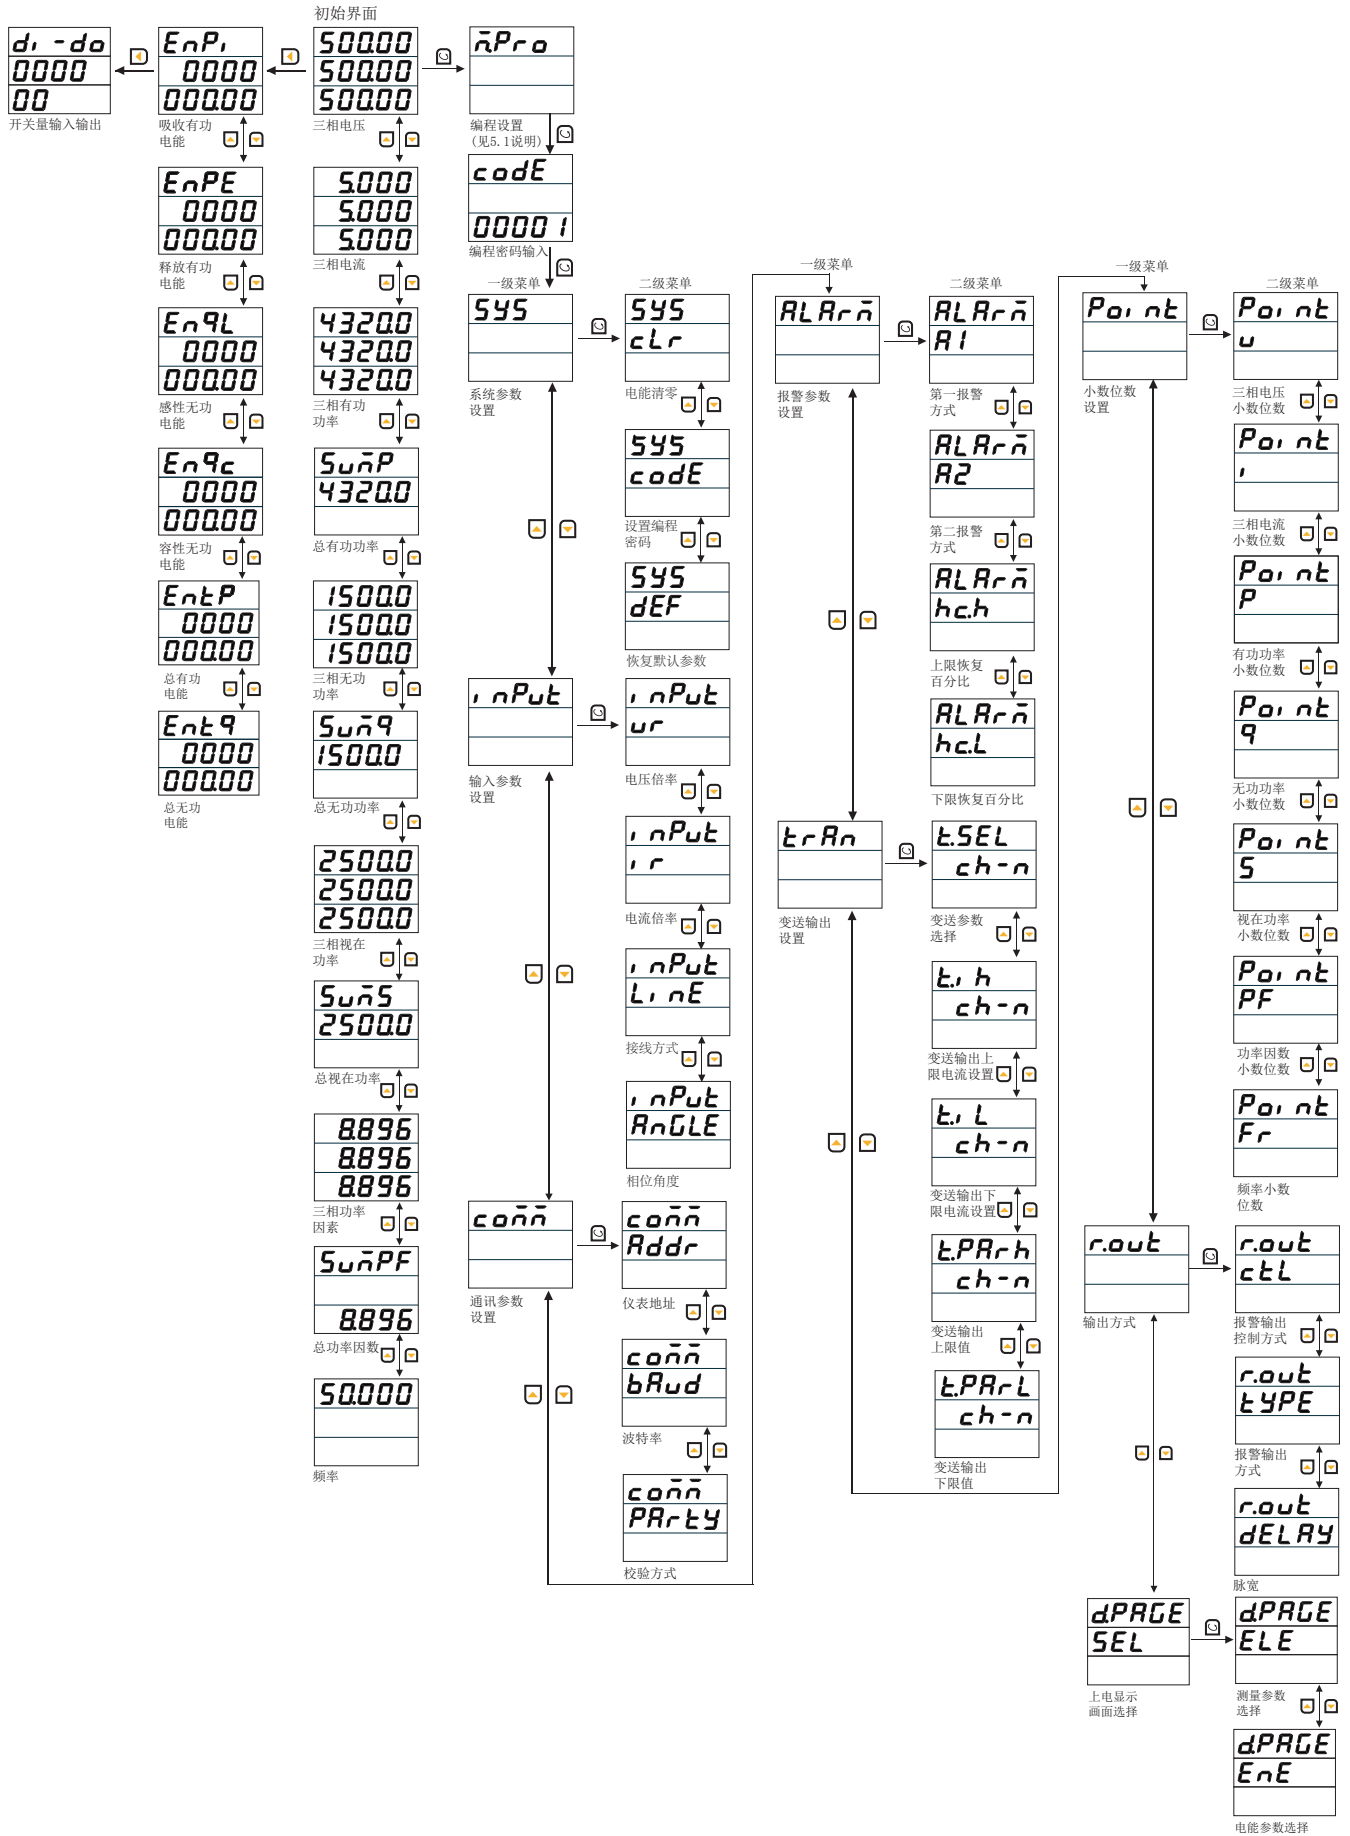规格尺寸为R、S型的主菜单显示总揽说明，流程见下图：




5.1、对主菜单中编程设置M.Pro参数中一、二级菜单的说明:

一级菜单	二级菜单	说 明	出厂预设值	
555 系统参数 设置	555 CLR 电能清零	CLR EnE电能清零选择, NO: 不清零, YES: 清零 CLR SoE内部保留参数	YES	
	555 codE 设置编程密码	codE Pro:对 编程密码进行修改 codE FAct:对 内部参数密码进行修改	00001	
	555 dEF 恢复默认参数	对 系统默认参数进行恢复, NO: 不恢复, YES: 恢复	YES	
input 输入参数 设置	input ur 电压倍率	电压倍率Ur=互感器初级值/互感器次级值, 设置范围1~9999 注: 在不使用外接互感器时请设为0001	1	
	input ir 电流倍率	电流倍率Ir=互感器初级值/互感器次级值, 设置范围1~9999 注: 在不使用外接互感器时请设为0001	1	
	input LINE 接线方式	3P4L: 3相4线, 3P3L: 3相3线两原件	3P4L	
	input ANGLE 相位角度	调整相位角的角度 (注: 仪表是三相有功平衡功率时才有此选项)	30	
com 通信参数 设置	com Addr 仪表地址	仪表地址Addr, 设置范围1~257	1	
	com baud 波特率	通讯波特率Baud, 可设为1200bps、2400bps、4800bps、 9600bps、19200bps	9600	
	com PARITY 校验方式	校验方式选择 NO: 无校验; odd: 奇校验; EVen: 偶校验	NO	
ALAR 报警参数 设置	ALAR A1 第一报警 方式	OPt 第一报警 使能选择	报警使能可选择电压 (uh/uL)、电流 (Ih/IL)、有功功率 (Ph/PL)、无功功率 (Qh/QL)、功率因数 (PFh/PFL)、 频率 (Frh/FrL) 上下限报警功能和无报警功能 (NO)	uh
		PARA 第一报警 值设置	设置第一报警值 注: 继电器报警输出对应的是实际报警值与设置值不同, 请参照公式: 实际报警值/倍率=报警设置值)	250
	ALAR A2 第二报警 方式	OPt 第二报警 使能选择	报警使能可选择电压 (uh/uL)、电流 (Ih/IL)、有功功率 (Ph/PL)、无功功率 (Qh/QL)、功率因数 (PFh/PFL)、 频率 (Frh/FrL) 上下限报警功能和无报警功能 (NO)	uL
		PARA 第二报警 值设置	设置第二报警值 注: 继电器报警输出对应的是实际报警值与设置值不同, 请参照公式: 实际报警值/倍率=报警设置值)	150
	ALAR hc.h 上限恢复百分比	设置报警上限恢复百分比 设置范围50~100%	90	
	ALAR hc.L 下限恢复百分比	设置报警下限恢复百分比 设置范围100~150%	110	
	TRAN 变送输出 设置	<b>规格尺寸代码为A、C的仪表变送输出参数</b>		
TRAN t.h 01 变送输出选择 及量程		变送输出上限选择及量程设置 (见注1) 01/02/03:A/B/C相电压输出、04/05/06:A/B/C相电流输出 07/08/09:A/B/C相有功功率输出、10:总有功功率输出 11/12/13:A/B/C相无功功率输出、14:总无功功率输出 15/16/17:A/B/C相视在功率输出、18:总视在功率输出 19/20/21:A/B/C相功率因数输出、22:总功率因数输出 23:频率输出	220	
TRAN t.L 0 变送输出下限 电流选择及量程	变送输出下限电流选择及量程设置 (见注1) 0:0~20mA、4:4~20mA、8:8~20mA	10		

一级菜单	二级菜单	说 明	出厂预设值
	<b>规格尺寸代码为R、S的仪表变送输出参数</b>		
ErrAn 变送输出 设置	tSEL ch-n 变送输出功能选择 (按  键出现CH-1, 再按  键或  键 切换1~4路的变送 输出, 再按  键设 置输出参数)	UA/UB/UC: 相电压输出 IA/IB/IC: 相电流输出 PA/PB/PC: 有功功率输出 SumP: 总有功功率输出 QA/QB/QC: 无功功率输出 Sumq: 总无功功率输出 SA/SB/SC: 视在功率输出 SumS: 总视在功率输出 PFA/PFB/PFC: 功率因数输出 SumPF: 总功率因数输出 Fr: 频率输出 OFF: 无变送输出功能	UA
	tLh ch-n 变送输出 上限电流设置 (操作方法同上)	CH-1: 第一路变送输出上限电流设置 CH-2: 第二路变送输出上限电流设置 CH-3: 第三路变送输出上限电流设置 CH-4: 第四路变送输出上限电流设置	20 mA
	tLl ch-n 变送输出 下限电流设置 (操作方法同上)	CH-1: 第一路变送输出下限电流设置 CH-2: 第二路变送输出下限电流设置 CH-3: 第三路变送输出下限电流设置 CH-4: 第四路变送输出下限电流设置	4 mA
	tPArh ch-n 变送输出上限值 (操作方法同上)	CH-1: 设置第一路变送输出上限值 CH-2: 设置第二路变送输出上限值 CH-3: 设置第三路变送输出上限值 CH-4: 设置第四路变送输出上限值 (见注1)	240
	tPArL ch-n 变送输出下限值 (操作方法同上)	CH-1: 设置第一路变送输出下限值 CH-2: 设置第二路变送输出下限值 CH-3: 设置第三路变送输出下限值 CH-4: 设置第四路变送输出下限值 (见注1)	10
Point 小数位数 设置	Point u 电压小数位数	0:无小数点; 1:小数点在十位; 2:小数点在百位; 3:小数点在千位; 4:小数点在万位	1
	Point i 电流小数位数	0:无小数点; 1:小数点在十位; 2:小数点在百位; 3:小数点在千位; 4:小数点在万位	3
	Point P 有功小数位数	0:无小数点; 1:小数点在十位; 2:小数点在百位; 3:小数点在千位; 4:小数点在万位	1
	Point q 无功小数位数	0:无小数点; 1:小数点在十位; 2:小数点在百位; 3:小数点在千位; 4:小数点在万位	1
	Point S 视在小数位数	0:无小数点; 1:小数点在十位; 2:小数点在百位; 3:小数点在千位; 4:小数点在万位	1
	Point PF 功率因数小数位数	0:无小数点; 1:小数点在十位; 2:小数点在百位; 3:小数点在千位	3
	Point Fr 频率小数位数	0:无小数点; 1:小数点在十位; 2:小数点在百位; 3:小数点在千位	2

一级菜单	二级菜单	说 明	出厂预设值
r.out 输出方式 (注：规格尺寸是R、S仪表有此参数)	r.out ctl 报警输出控制方式	LOCAL 本地控制 REMOT 遥控	LOCAL
	r.out type 报警输出方式	LATCH 电平方式，即报警时输出继电器闭合直到报警结束； PULSE 脉冲方式，即报警时继电器闭合DELAY参数设定时间后返回。	
	r.out delay 脉冲	即PULSE 脉冲方式输出时，继电器闭合的时间	0.8
d.PAGE 上电显示 画面选择	<b>规格尺寸代码为A、C的仪表上电显示画面</b>		
	d.PAGE SEL 上电显示 画面选择	I：上电显示电流 uL：上电显示线电压 u：上电显示相电压 EntP：上电显示总有功电能 EnPE：上电显示反向有功电能 EnPI：上电显示正向有功电能 P：上电显示有功、无功、视在功率 Gen：上电显示总有功、总无功、总功率因数	uL
	<b>规格尺寸代码为R、S的仪表上电显示画面</b>		
	d.PAGE ELE 测量参数选择	OFF:无 uL:上电显示线电压 P:上电显示分相有功功率 q:上电显示分相无功功率 S:上电显示分相视在功率 PF:上电显示分相功率因数 Fr:上电显示频率 uP:上电显示相电压 I:上电显示电流 SumP:上电显示总有功功率 Sumq:上电显示总无功功率 SumS:上电显示总视在功率 SumPF:上电显示总功率因数	uL
d.PAGE ENE 电能参数选择	OFF:无 EnPI:上电显示正向有功电能 EnPE:上电显示反向有功电能 EnqL:上电显示感性无功电能 EnqC:上电显示容性无功电能 Entq:上电显示总无功电能 EntP:上电显示总有功电能	EntP	
FRact 内部参数 选择 (注：部份参数为保留参数)	con q.type mod0 算式选择	mod0: 自然无功(分相视在、总相视在算法: S=U*I) mod1: 人为无功(跨相90° ) (分相视在算法: S=√(P平方+Q平方); 总视在算法总: S=SA+SB+SC=(√(P平方+Q平方)+√(P平方+Q平方)+√(P平方+Q平方)) mod2: 总相真无功(分相视在算法: S=√(P平方+Q平方); 总视在算法: S=√(总P平方+总Q平方))	mod0

注1：变送输出对应的是实际输出值与变送输出量程设置值不同，请参照公式：实际输出值/倍率=输出设置值

注2：在设置参数时，最后一位数字增加到9后，如需再往上增加数值，需按  键进行操作

## 5.2、对主菜单中电能显示M.ENE说明：

通常情况下，用户都是用电状态，此时应读取EnPI值（吸收有功电能）；发电厂向外发电时读取EnPE值（释放有功电能）。如果用户既有用电情况，又有发电机向外发电情况，则仪表EnPI和EnPE里都会有电能显示。



## 六、仪表型谱及接线指南

### 6. 1、仪表型谱

NHR-3300 □ - □ - □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ - □  
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

①规格尺寸		②输入类型		③/④/⑤/⑥输出类型 (备注2)				⑦报警输出	
代码	宽*高*深	代码	测量类型	代码	输出类型 (负载电阻RL)			代码	报警限数
A	160*80*142mm	I	三相交流电流 (0.03~5.00A)	X	无输出			X	无输出
C	96*96*97mm	V	三相交流电压 (0.0~500.0V)	0	4~20mA (RL≤500Ω)			2	2限报警
R	80*80*115mm	E3P	三相平衡功率	1	1~5V (RL≥250KΩ)				
S	120*120*115mm	Z0	综合电量集中显示 (无谐波测量)	2	0~10mA (RL≤1KΩ)				
		Z1	综合电量集中显示 (带谐波测量) (备注1)	3	0~5V (RL≥250KΩ)				
				4	0~20mA (RL≤500Ω)				
				8	特殊规格				
⑧通讯输出		⑨累积脉冲输出 (备注3)		⑩外部事件输入 (备注4)		⑪供电电源			
代码	通讯接口 (通讯协议)	代码	累积脉冲输出	代码	数字量输入接口			代码	供电范围
X	无输出	X	无输出	X	无输入			A	AC/DC100~240V (50/60Hz)
D1	RS485通讯 (Modbus RTU)	P01	一路有功电能累积脉冲输出	Y2	外部事件输入2			D	DC20~29V
D2	RS232通讯 (Modbus RTU)	P02	一路有功电能、二路无功电能 累积脉冲输出	Y4	外部事件输入4				

备注:

1、综合电量表可显示如下内容 (其中谐波显示只针对A尺寸):


交流电压	交流电流	有功功率	无功功率	视在功率	有功电能	无功电能	视在电能	功率因数	工频周波	谐波
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----

- 规格尺寸为A、C、R型仪表, 模拟量输出只能选择一路; S型仪表, 模拟量输出最多可选择四路; 电流输出与电压输出之间是不可切换的, 需通过更改硬件完成, 订货时请注明清楚。
- 规格尺寸为A、C、R型仪表, 累积脉冲输出只能选择一路; S型仪表, 累积脉冲输出可选择两路; 累积脉冲输出 (按电压、电流倍率的1倍计算) 时, 请在订货时注明清楚测量类型和脉冲常数;
- 规格尺寸为A、C型仪表, 无外部事件输入功能; R型仪表, 外部事件输入可选择两路; S型仪表, 外部事件输入可选择四路。


### 6. 2、仪表接线指南

#### 6. 2. 1、仪表总接线图


规格尺寸为A型接线图

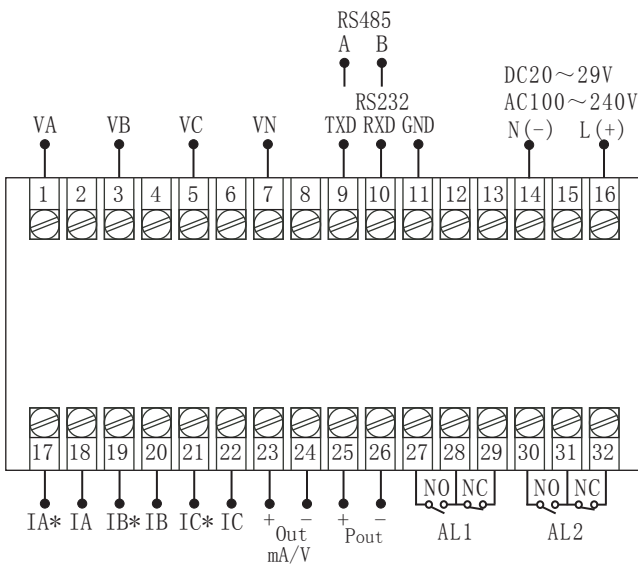


规格尺寸为C型接线图

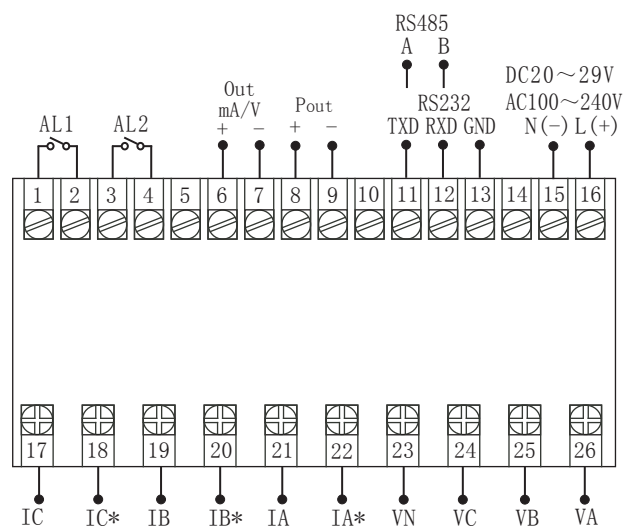

规格尺寸为R型接线图

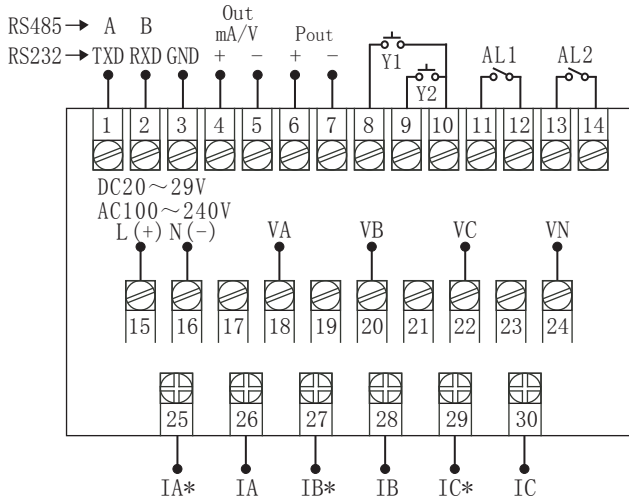


规格尺寸为S型接线图

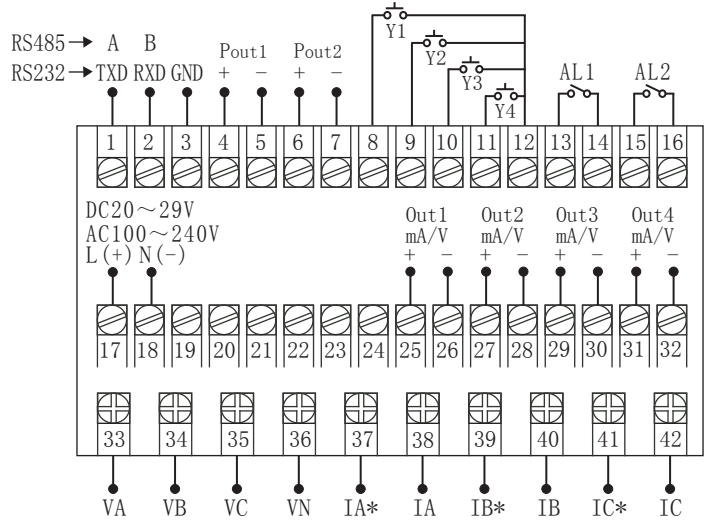


6.2.2、仪表各输入方式接线说明


1-1、三相三线系统，采用无PT，无CT方式的接线图（适用于3P3L）

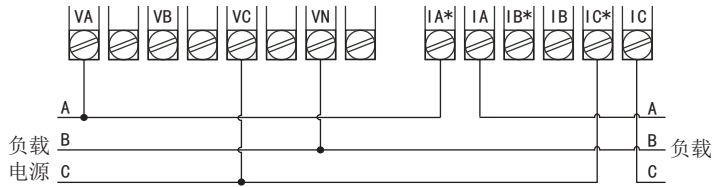


1-2、三相三线系统，采用2PT，2CT方式的接线图（适用于3P3L）

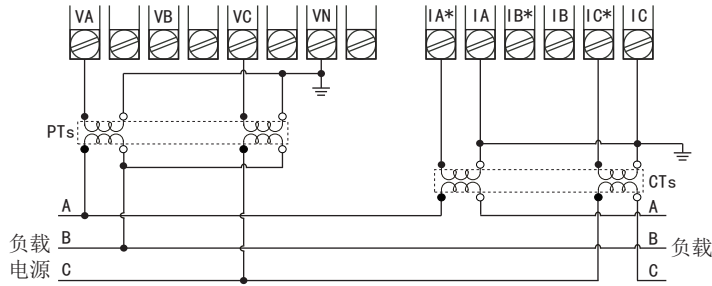


1-3、三相三线系统，采用无PT，2CT方式的接线图（适用于3P3L）

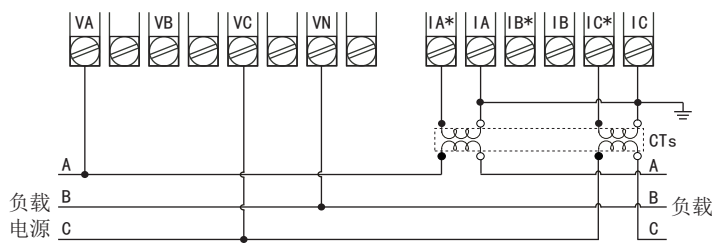


2-1、三相四线系统，采用无PT，无CT方式的接线图（适用于3P4L）

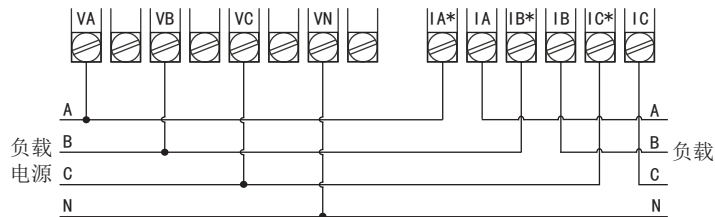

2-2、三相四线系统，采用3PT，3CT方式的接线图（适用于3P4L）

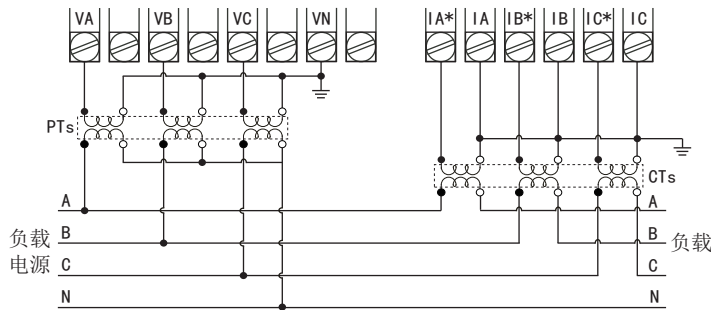

2-3、三相四线系统，采用无PT，3CT方式的接线图（适用于3P4L）

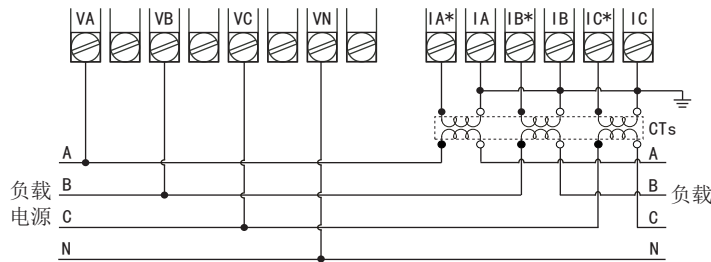

6.2.3、符号描述

符号	描述	符号	描述	符号	描述
PTs	电压互感器	CTs	电流互感器		保护接地

注意事项

- a: 建议用户在外接CT、PT时，在本仪表和CT、PT之间采用接线端子排连接，以方便仪表的拆卸。
- b: 当电流信号以CT方式接入时，请注意CT同名端。
- c: 用户需根据所采用的PT不同选择额定电流合适的保险丝。
- d: 为保证测量数据的准确度，必须正确接入电压、电流测试信号。当被测试电压小于仪表电压量程，可以直接接入；否则，必须经电压互感器PT接入。当被测试电流小于仪表电流量程，可以直接接入；否则，必须经电流互感器CT接入。
- e: 接线时确保输入电流与电压相序一致，否则会出现显示数值与符号错误，同时确保电流进出线连接正确（打\*号端子接进线）
- f: 接入互感器的精度能够影响仪表测试数据的准确度。互感器次级输出应连接较粗、较短的低阻抗导线，减少干扰影响。互感器可能产生信号角差的偏移，对测试数据的准确度有影响。

七、报警输出状态


三相综合电量表可选择电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率的上下限报警报警输出对应的数据可能与报警设置数据不同，请参照下面公式使用：

$$\text{实际报警值/倍率}=\text{报警设置值}$$


若仪表为：10KV/100V（倍率100） 400A/5A（倍率80）			
设定要求	报警条件	实际报警值/倍率=报警设置值	仪表设置值
电压报警	大于8KV	8000/100=80.00V	80.00
电流报警	大于300A	300/80=3.75A	3.750
功率报警	大于2400KW	2400000/100/80=300W	300.0
注：功率因数报警值按0.000~1.000设置；工频周波报警值按45.000~65.000设置。			
仪表出厂默认报警上限恢复百分比 hc.h=90%	当电压小于8000*90%=7.2KV时，上限报警解除		
	当电流小于300*90%=270A时，上限报警解除		
	当功率小于2400000*90%=2160KW时，上限报警解除		
注：当报警恢复百分比设置为100，报警输出为点报警，报警恢复百分比无效。			

具体报警输出状态如下：

★测量值由低上升时：

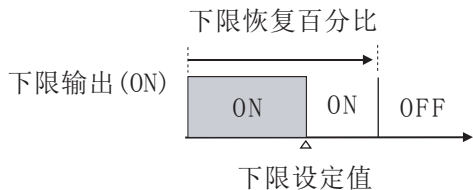

★测量值由高下降时：

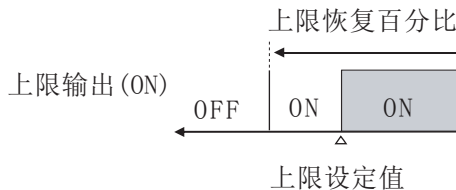

## 八、通讯设置

本仪表具有与上位机通讯功能，上位机可完成对下位机的自动调校、参数设定、数据采集、监视控制等功能。配合工控软件，在中文WINDOWS下，可完成动态画面显示、仪表数据设定、图表生成、存盘记录、报表打印等功能。

技术指标通讯方式：串行通讯RS485，RS232，波特率：1200 ~ 19200 bps

数据格式：一位起始位，八位数据位，一位停止位

★具体参数请扫描标签二维码查看

## 九、注意事项及产品维护

9.1产品使用过程中，请注意以下事项

- a. 仪表应在推荐的工作环境下使用，更加恶劣的环境可能降低测试参数的准确度，缩短产品使用使用寿命。
- b. 不要超过仪表的输入信号范围测量。
- c. 本系列仪表为精密测量设备，严禁猛烈撞击仪表。
- d. 仪表工作电源电压必须符合技术要求，过高的电源电压可能烧毁仪表；过低的电源电压不能保证仪表正常工作。
- e. 由于用户使用不当，而造成仪表损坏的不在保修范围之内。

9.2产品维护

在正常情况下，本系列仪表不需要特别维护，如果出现数据异常，请执行如下维护：

- a. 请检查仪表的参数设置，确保参数及功能正确。
- b. 请检查仪表的接线端子，确保接线可靠。
- c. 当长时间处于非工作状态时(大于3个月)，请保持连续通电工作1小时，保持电子元器件的工作性能。



虹润精密仪器有限公司

生产制造

**Hong Run Precision Instruments Co., Ltd.**

地址：福建省顺昌城南路45号 (353200) 电话：0599-7824386 传真：0599-7856047 网址：www.hrgs.com.cn

