


NHR-DN12系列导轨式数显温度变送器

使用说明书

产品介绍

NHR-DN12系列导轨式数显温度变送器采用了表面贴装工艺，全自动贴片机生产，具有很强的抗干扰能力。仪表采用双屏LED数码显示，支持热电偶、热电阻信号输入；支持1路变送输出或RS485通讯输出功能；支持2路报警功能；AC100~240V或DC12~36V开关电源供电，功耗≤3W；可对温度、压力等工业过程参数进行测量、显示、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。仪表采用标准的35mmDIN导轨卡式安装，安装、维护方便。

1 显示面板外观结构图

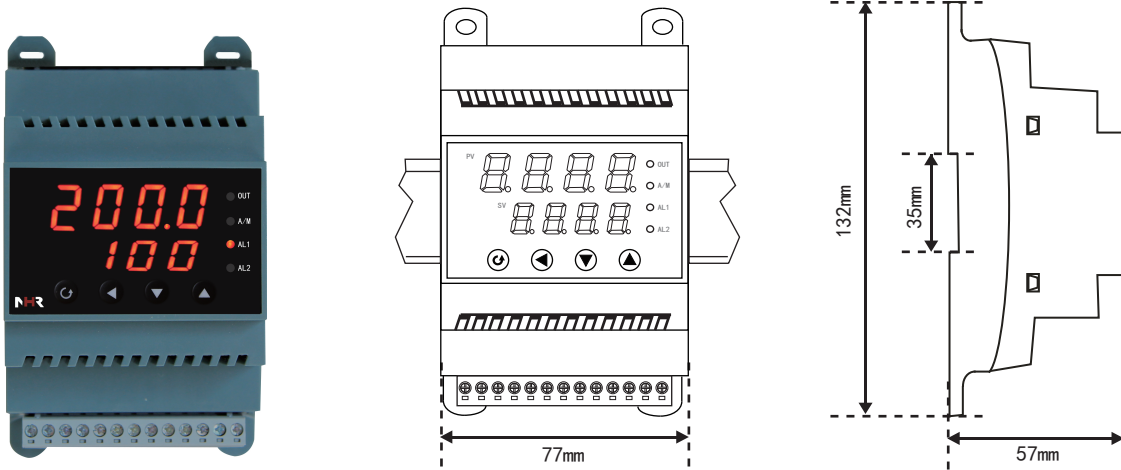

外形尺寸: 宽*高*深: 77×132×57mm


2 选型表

NHR-DN12 - - - -

① ② ③ ④

①输入分度号		②变送输出 (OUT)		③报警输出 (继电器接点输出)		④供电电源	
代码	分度号 (测量范围)	代码	分度号 (测量范围)	代码	报警限数	代码	电压范围
00	热电偶B (400~1800℃)	11	热电阻Cu50 (-50.0~150.0℃)	0	4-20mA (RL≤500Ω)	X	无输出
01	热电偶S (0~1600℃)	12	热电阻Cu53 (-50.0~150.0℃)	1	1-5V (RL≥250KΩ)	1	1限报警
02	热电偶K (0~1300℃)	13	热电阻Cu100 (-50.0~150.0℃)	2	0-10mA (RL≤1KΩ)	2	2限报警
03	热电偶E (0~1000℃)	14	热电阻Pt100 (-200.0~650.0℃)	3	0-5V (RL≥250KΩ)		
04	热电偶T (-200.0~400.0℃)	15	热电阻BA1 (-200.0~600.0℃)	4	0-20mA (RL≤500Ω)		
05	热电偶J (0~1200℃)	16	热电阻BA2 (-200.0~600.0℃)	5	0-10V (RL≥4KΩ)		
06	热电偶R (0~1600℃)	17	线性电阻0~400Ω (-1999~9999)	D1	RS485通讯接口 (Modbus RTU)		
07	热电偶N (0~1300℃)	18	远传电阻0-350Ω (-1999~9999)			A	AC 100~240V (50/60Hz)
08	F2 (700~2000℃)	19	远传电阻30-350Ω (-1999~9999)			D	DC 12~36V
09	热电偶Wre3-25 (0~2300℃)	55	全切换 (备注1)				
10	热电偶Wre5-26 (0~2300℃)						

3 接线

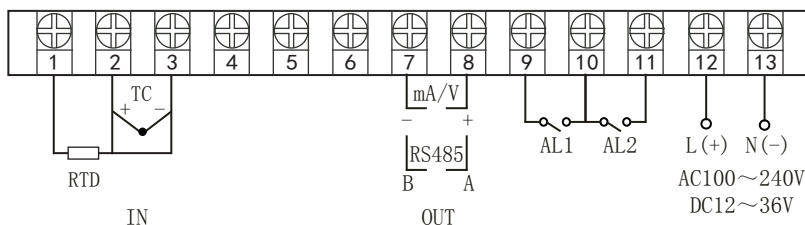

★通过扫描标签二维码可获取仪表的说明书、接线图、寄存器地址、通讯软件、查伪码、虹润官网等信息。

Fujian Shunchang Hongrun Precision Instruments Co., Ltd.

4 操作

仪表上电自检后,自动进入工作状态,在工作状态下,按 \odot 键进行参数设置

(1)长按 \odot 仪表复位;

(2)在其它任何菜单下,长按 \odot 键5秒回到测量画面;

★返回工作状态

(1)手动返回:在仪表参数设定模式下,按住 \odot 键5秒后,仪表自动回到实时测量状态。

(2)自动返回:在仪表参数设定模式下,不按任一键,60秒后,仪表将自动回到实时测量状态。

4.1 一级参数设置

在工作状态下,按压 \odot 键PV显示LOC,SV显示参数字符:按增加、减少键来进行设置。

一级参数如下(下表参数与订货型号所带功能对应,无此功能时与之相对应的参数不显示):

参数	符号	名称	设定范围(字)	说明	出厂预定值
LoC	LoC	设定参数禁锁	LoC=00 LoC≠00、132 LoC=132	无禁锁(一级参数修改有效) 禁锁(一级参数修改无效) 无禁锁(一级参数、二级参数修改有效)	00
AL1	AL1	第一报警值	-1999~9999	第一报警的报警设定值	50或50.0
AL2	AL2	第二报警值	-1999~9999	第二报警的报警设定值	50或50.0
AH1	AH1	第一报警回差	0~9999	第一报警回差值	02或2.0
AH2	AH2	第二报警回差	0~9999	第二报警回差值	02或2.0
SdiS	SdiS	SV显示窗测量状态显示内容	SdiS=0 SdiS=1 SdiS=2 SdiS=5 SdiS=6 SdiS=7	显示输入分度号代码 显示第一报警值 显示第二报警值 显示PH单位 显示℃ 不显示	0

4.2 二级参数设置

在工作状态下,按压 \odot 键PV显示LOC,SV显示参数字符:按压增加、减少键来进行设置,Loc=132且长按 \odot 键进入二级参数。二级参数如下(下表参数与订货型号所带功能对应,无此功能时与之相对应的参数不显示):

参数	符号	名称	设定范围(字)	说明	出厂预定值
Pn	Pn	输入分度号	0~20	设定输入分度号类型(参见输入信号类型表)	27
dP	Dp	小数点	dP=0 dP=1 dP=2 dP=3	无小数点 小数点在十位(显示XXX.X) 小数点在百位(显示XX.XX) 小数点在千位(显示X.XXX)	0
ALM1	ALM1	第一报警方式	ALM1=0 ALM1=1 ALM1=2	无报警 第一报警为下限报警 第一报警为上限报警	2
ALM2	ALM2	第二报警方式	ALM2=0 ALM2=1 ALM2=2	无报警 第二报警为下限报警 第二报警为上限报警	1
FK	FK	滤波系数	0~4	设置仪表滤波系数防止显示值跳动	0
Addr	Addr	设备号	0~250	设定通讯时本仪表的设备代号	1

参数	符号	名称	设定范围(字)	说明			出厂预定值
bAud	bAud	通讯波特率	1200 2400 4800 9600	通讯波特率为1200bps 通讯波特率为2400bps 通讯波特率为4800bps 通讯波特率为9600bps			9600
Pb	Pb	显示输入的零点迁移	全量程	设定显示输入零点的迁移量			0
PK	PK	显示输入的量程比例	0~1.999倍	设定显示输入量程的放大比例			1.000
0uL	0uL	变送输出量程下限	全量程	设定变送输出的下限量程			0
0uH	0uH	变送输出量程上限	全量程	设定变送输出的上限量程			1000
PL	PL	测量量程下限	全量程	设定输入信号的测量下限量程			0
PH	PH	测量量程上限	全量程	设定输入信号的测量上限量程			1000
Cut	Cut	测量小信号切除	0.000-1.000	此功能仅对电压/电流开方信号有效,公式:输入信号<输入信号下限+(输入信号上限-输入信号下限)*设定百分比时,仪表显示测量量程下限			0.000
Out	Out	变送输出类型	信号类型	参数符号	信号类型	参数符号	4-20
			0-20mA	20mA	0-5V	0-5V	
			0-10mA	10mA	1-5V	1-5V	
			4-20mA	4-20	无输出	0mA	
T-Pb	T-Pb	冷端零点修正	全量程	设定冷端零点修正值			0
T-Pk	T-Pk	冷端增益修正	0~1.999倍	设定冷端增益修正值			1.000
o-Pb	o-Pb	变送输出的零点迁移量	-1.999~2.000	设定变送输出的零点迁移量			0
o-Pk	o-Pk	变送输出的放大比例	0~2.000	设定变送输出的放大比例			1.000
FSEL	FSEL	电源频率选择	FSEL=0 FSEL=1	电源频率为50Hz 电源频率为60Hz			0
DISt	DISt	采样滤波	1~5	设置仪表采样滤波: 值越小,采样速度越快;值越大,采样速度越慢			5

输入信号类型表:

分度号Pn	信号类型	测量范围	分度号Pn	信号类型	测量范围
0	热电偶B	400~1800℃	10	热电偶Wre5-26	0~2300℃
1	热电偶S	0~1600℃	11	热电阻Cu50	-50.0~150.0℃
2	热电偶K	0~1300℃	12	热电阻Cu53	-50.0~150.0℃
3	热电偶E	0~1000℃	13	热电阻Cu100	-50.0~150.0℃
4	热电偶T	-199.9~400.0℃	14	热电阻Pt100	-199.9~650.0℃
5	热电偶J	0~1200℃	15	热电阻BA1	-199.9~600.0℃
6	热电偶R	0~1600℃	16	热电阻BA2	-199.9~600.0℃
7	热电偶N	0~1300℃	17	0~500Ω线性电阻	-1999~9999
8	F2	700~2000℃	18	0~350Ω远传电阻	-1999~9999
9	热电偶Wre3-25	0~2300℃	19	30~350Ω远传电阻	-1999~9999

注:选择快速切换分度号的方法:更改二级参数Pn,将小数点移动到千位或百位上,按增加或减少键切换第一位和最后一位分度号;小数点在十位时,间隔十位切换分度号;小数点是个位时,依次切换分度号。

5 数字通讯

数字通讯允许显示仪与PC或计算机网络系统进行通讯。通讯协议采用MODBUS RTU协议,要了解协议的详情可访问:www.modbus.org网站。不建议使用不隔离的接口板,可能因为干扰或地电位不同而影响通讯。导线应采用带屏蔽的双绞线。

★具体参数请扫描标签二维码查看

本使用说明书内容若有变动,恕不另行通知


国家高新技术企业
国家火炬项目计划


院士专家工作站


国家重点新产品


国家知识产权
优势企业


国家标准
主要起草单位


功能安全认证


ISO9001国际质量
管理体系认证


两化融合
管理体系认证


CE认证


中国国家
强制性产品认证



福建顺昌虹润精密仪器有限公司

生产制造

Fujian Shunchang Hongrun Precision Instruments Co., Ltd.

地址:福建省顺昌城南路45号 (353200) 电话:0599-7824386 传真:0599-7856047 网址:www.hrgs.com.cn

